

תאריך: [REDACTED]

בדיקת מערכת עיגון אריחי חיפוי למעטפת בניין

שם החברה המזמינה

תאריך בדיקה:

כתובת בניין הנבדק:

להלן פרטי הבדיקה:

הזמנת העבודה הינה עבור ביצוע בדיקה הכוללת פירוק 4 אריחים לצורך בדיקת אופן וטיב עיגון אבני חיפוי. שליפת האריחים נעשתה באזורים אקראיים ובארבע חזיתות שונות.

הדוח מכיל תמונות מרוחקות להמחשת מיקום האריח ביחס לקירות הבניין, תמונה מקרוב של קיר הרקע, תמונות המציינות את מספר הווים שנמצאו + צילום גב האריח לבדיקת שטח חומר ההדבקה ביחס לגודלו.

- חזיתות הבניין מיוחסות לחזית הכניסה הראשית (להלן: חזית כניסה ראשית, צד שמאל, צד ימין וחזית אחורית המקבילה לחזית הכניסה)

אריח 1 מתוך 4 חזית אחורית

נמצא או יחיד בצד ימין פינה תחתונה

האריח הוסר ד" בקלות ע"י חריצת הדפנות, הסרת סיקה ודפיקות קלות באמצעות פטיש גומי.



אריח 2 מתוך 4 צד שמאל



נמצאו שני ווים בצד הימני עליון ותחתון. הווים נדפקו ע"י פטיש והוצמדו אל הקיר כך שהאריח היה מודבק בלבד ללא קשר לוויים שנמצאו. מסימני חומר ההדבקה והעובדה שהווים הוצמדו אל הקיר, מסתמן שהאריח הוחלף בשלב מאוחר יותר במהלך מסגרת עבודות קבלן החזיתות, אם זאת האריח לא היה מודבק בחוזקה ולא היה מעוגן ע"י עוגן ייעודי כפי שדרוש במקרים של החלפות.



אריח 3 מתוך 4 חזית כניסה ראשית

נמצאו ארבעה ווים.

לאחר ניסור היקף האריח וניתוק הווים באמצעות משחזת זווית, האריח התנתק בקלות רבה, דבר המעיד על כך שהאריח היה מעוגן ע"י הווים בלבד וללא הדבקה. (ניתן לראות בתמונה שקיר הרקע וגב האריח חלקים ללא סימני מליטה)

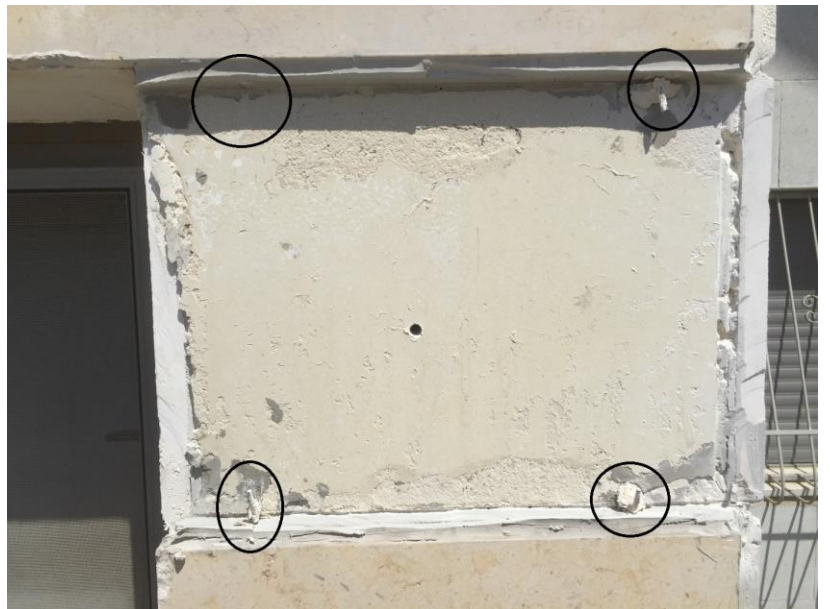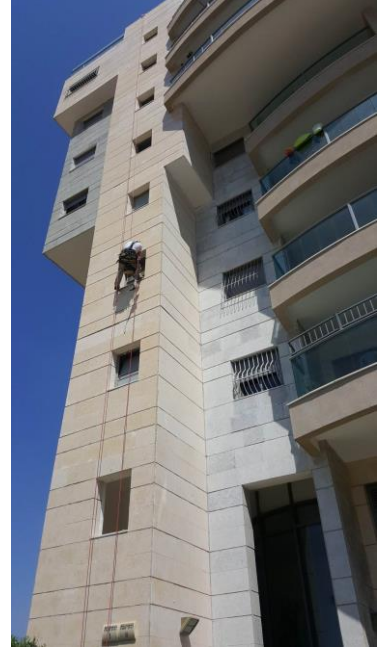

אריח 4 מתוך 4 חזית ימנית קיר ממד

לא נמצאו ווים כלל.

יתרה וחמור מכך, האריח הוסר בקלות ע"י שליפה ידנית בלבד ללא שום אמצעי עזר! (אפילו לא מברג)
הדבר מעיד על כך שהאריח היה "יושב" על גבי האריח התחתון באופן שבאורך נס לא נפל קודם לביצוע הבדיקה.
אציין מניסיוננו בביצוע עבודות שליפה וחיזוקים בפרויקט רבים נראה כי קיימים אריחים רבים במצב זהה.

